

AUTOMOBILES
CITROËN

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

Depuis Septembre 1972, ces véhicules sont équipés de nouvelles serrures conformes aux Normes de sécurité 1973.

PIECES DE RECHANGE.

DESIGNATION		AY	AZ
Platine équipée	AV. D	5 403 457 D	5 410 739 F
	AR. D	5 403 459 A	5 410 747 T
	AV. G	5 403 456 T	5 410 738 V
	AR. G	5 403 458 P	5 410 746 G
Boîtier de platine	D	5 403 461 X	5 410 741 C
	G	5 403 460 L	5 410 740 S
Porte	AV. D	5 404 913 E	5 411 199 F
	AR. D	5 404 921 S	5 410 985 E
	AV. G	5 404 912 U	5 411 198 V
	AR. G	5 404 920 F	5 410 984 U
Plaquette fixation de serrure			5 410 761 V
Gâche	AV. D	5 403 463 U	} 5 410 745 W
	AR. D	5 403 465 R	
	AV. G	5 403 462 H	} 5 410 744 K
	AR. G	5 403 464 E	
Support de gâche			D 5 410 549 R
			G 5 410 548 E



NOTE
TECHNIQUE

N° 159 A

Le 18 Octobre 1972

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

VEHICULES A

2 CV 4 (AZ série A 2)

2 CV 6 (AZ série KA)

DYANE (AYA série A 2)

DYANE 6 (AY série CB)

CARROSSERIE

Serrures anti-burst

T.S.V.P.

DESIGNATION	AY	AZ
Plaquette de fixation de gâche	AR 5 404 549 Y AV. D 5 404 553 S AV. G 5 404 552 F	5 410 750 A
Cales de gâche	AV ép.1 5 404 547 B AV ép.2 5 404 548 M AR ép.1 5 403 467 M AR ép.2 5 403 468 Y	ép. 1 5 410 751 L ép. 2 5 410 752 X
Boîtier de protection de serrure		AV 5 410 753 H AR.D 5 410 756 R AR.G 5 410 755 E
Boîtier de protection de gâche		5 411 957 V
Poignée extérieure	D 5 412 259 C G 5 412 258 S	AV AZ 861 76 E AR 5 410 760 J
Semelle de poignée	D 5 405 068 P G 5 405 067 D	
Entretoise de poignée		5 412 060 P
Tige de commande	5 432 630 B	
Carrosserie nue (caisse)	5 410 428 A	5 434 292 S
Panneau de côté	D 5 402 880 G G 5 402 879 W	D 5 434 289 J G 5 434 288 M
Pied milieu		D 5 434 287 M G 5 434 286 B
Passage de roue	AR.D 5 434 291 F AR.G 5 434 290 V	
Profilé d'enjolivement de porte extérieur supérieur	AV.D 5 405 102 J AV.G 5 405 101 Y AR.D 5 405 100 M AR.G 5 405 099 B	

REPARATION

VEHICULES AZ et AY :


Il n'est pas possible d'adapter ces nouvelles serrures sur les véhicules sortis antérieurement.
Déshabillage et habillage des portes : voir gammes jointes, Op. A. 841-2 pour les véhicules AZ et Op. AY. 841-2 pour les véhicules AY.

VEHICULES AZ :

Le Service des Pièces de Rechange fournit la caisse, les panneaux de côté et les pieds milieux sans gâche soudée. Il est donc nécessaire, suivant la date de sortie du véhicule, de procéder à la pose soit de la gâche A (Véhicules sortis avant Septembre 1972) soit du support de gâche B (Véhicules sortis depuis Septembre 1972)

Gâche A : N° P.R. : AZ 861-64

Support de gâche B : N° P.R. : - D.5 410 549 R
G.5 410 548 E

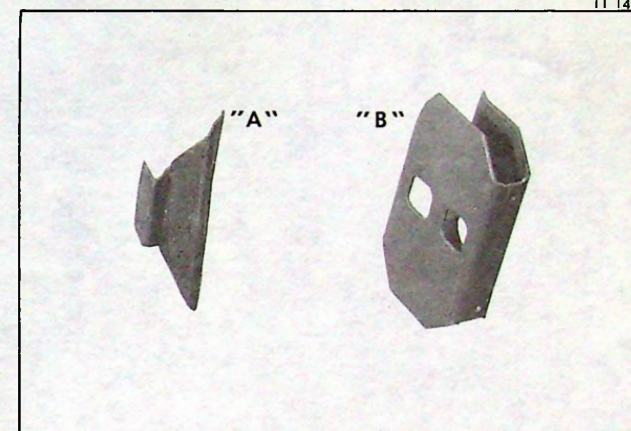

Les portes latérales AZ, dont les numéros P.R. figurent dans le tableau, ont été modifiées en Mars 1972 pour permettre le montage ultérieur de la serrure anti-burst.

- De Mars à fin Juillet 1972, ces portes étaient équipées d'anciennes serrures plus une platine pour compenser la différence d'épaisseur engendrée par les nouvelles portes.
- Les portes sorties depuis Mars 1972 sont seules fournies par le Service des Pièces de Rechange et remplacent celles sorties avant Mars 1972 à condition de demander en outre: 1 platine N° 5 410 762 F (épaisseur 6,5 mm) à interposer entre la porte et la serrure ancien modèle et les vis de fixation longueur 45 mm N° ZD 9 465 730 U.

REMARQUE : Le Service des Pièces de Rechange livre :

- Les caisses avec les gâches A et les supports de gâche B non soudés
- Les panneaux de côté avec les gâches A et les supports de gâche B non soudés
- Les pieds milieux. Dans ce cas demander en outre :
 - soit une gâche A,
 - soit un support de gâche B.

Pour les opérations d'échange de caisse, panneaux de côté et pieds milieux, voir les gammes jointes : Op. A.821-1c et Op. AZ. 823-4.

VEHICULES AY

Les portes anciens modèles continuent à être fournies par le Service des Pièces de Rechange avec les nouvelles charnières ϕ 6 mm (Note Technique N° 157 A).

Pour les opérations d'échange de caisse, panneaux de côté et pieds milieux, voir les gammes correspondantes du Manuel 551 tome II.